

pont, les tours défendant l'entrée et les murs d'enceinte sont assez bien conservés pour permettre de se rendre compte de l'ensemble des dispositions anciennes.

Élevée sur plan barlong de 17 mètres sur 13, avec pans coupés aux angles, cette tour était divisée en cinq étages que desservait un escalier ménagé dans l'un des angles en pan coupé.

Chaque étage se composait d'une grande salle et de plusieurs pièces secondaires éclairées par des fenêtres à meneaux croisés avec linteaux déchargés au moyen d'un double arc surbaissé.

Les salles principales étaient pourvues de grandes cheminées.

La cheminée de la salle de l'étage supérieur, flanquée de tourelles portant écussons et couronnées de créneaux, se distinguait par sa forme originale et sa richesse.

La construction de cette tour consiste en maçonnerie de schistes, avec chaînes d'angle dont les assises ont de 20 à 30 centimètres de haut, coupée par des bandeaux à la hauteur de chaque plancher d'étage et couronnée de mâchicoulis en pierre.

Les encadrements des portes et des fenêtres, ainsi que les meneaux, sont en granit.

Quoique depuis longtemps dépouillée de sa couverture et de ses planchers, et ne possédant plus une marche de son escalier, la masse de cette construction, grâce à l'excellence des maçonneries, n'a pas trop souffert.

A l'exception du parement de l'étage inférieur dont les pierres gelées et délitées s'effeuillent, des linteaux de portes rompus, et de dégradations dans les maçonneries de l'étage supérieur, dégradations provenant de l'infiltration des eaux pluviales et qui ont atteint la belle cheminée à tourelles, l'intérieur de ce donjon est resté en bon état.

A l'extérieur, au contraire, la pierre de taille, exposée aux intempéries et au vent de mer, est rongée à ce point que les corniches formant bandeaux ont perdu leurs saillies, les mâchicoulis de la face sud sont détruits et ceux des faces nord-ouest et sud-ouest menacent ruine.

Des dégradations semblables, mais de moindre importance, se sont produites dans une partie des chaînes d'angle, principalement du côté nord-ouest.

Enfin la plupart des fenêtres ont leurs linteaux et meneaux brisés ou détruits.

Par suite de la suppression de l'escalier, il ne m'a pas été possible de vérifier l'état des maçonneries du sommet des murs formant chemin de ronde à la hauteur des mâchicoulis, et d'apprécier les réparations aux-